

GTD5112

2008.11.12.

DCサーボモータドライバ
MS-100V取扱説明書



澤村電気工業株式会社

営業所・工場

〒224-0054 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町181番地

TEL 045-938-0891

FAX 045-935-7951

E-mail : eigyo@sawamura.co.jp

*** 目次 ***

- ご使用上の注意 P 2
- 接続図 P 4
- トリマ調整 P 4
- スイッチ設定 P 5
- 使用例 P 6
- 仕様 P 1 0
- 端子板 P 1 1
- オプション P 1 1
- 回路構成図 P 1 1
- 寸法図 P 1 2

【ご使用上の注意】

1. 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場所、湿気の多い場所、結露を生じる場所、ほこり・油煙の多い場所では使用しないでください。
2. 強い衝撃や振動の加わる場所や不安定な状態では使用しないでください。
3. 直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置しないでください。また、火気のある場所で使用しないでください。
4. 密閉した小さな箱に入れて使用すると内部の温度が上昇して使用温度範囲を超えることがあります。放熱の妨げになるような通気性の悪い環境での使用はしないでください。
5. 製品の周囲には可燃物を置かないでください。
6. 分解・改造は、行わないでください。思わぬ事故のおそれがあります。また、お客様による分解・改造は、当社の保証範囲外ですので、責任を負いかねます。
7. 万一、製品から発熱や煙、異臭、異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源を遮断してください。煙が消えるのを確認して、弊社またはご購入元に修理をご依頼ください。お客様ご自身による修理は危険ですから絶対におやめください。
8. 製品の内部に異物（水・金属片・液体など）が入った場合や誤って落としたり、カバーなどを破損した場合は、直ちに電源を遮断してください。その後、弊社またはご購入元にご連絡ください。
9. 接続図（P 4）の通り正しく結線してください。
10. 結線は電源を切った状態で行なってください。
11. 指令電圧の配線はシールド線またはツイストペア線を使用して結線してください。シールド線のシールドは片側だけノイズ低減効果のあるグラウンドに落としてください。
12. 速度指令電圧 0 V では軸はロックされません。軸をロックする必要がある場合は、タコジェネフィードバック（MS-100 T）によるサーボロック、あるいは電磁ブレーキによる軸のロックをしてください。
13. インヒビット入力での停止はモータフリーになります。電磁ブレーキを使用する際は、インヒビットを併用してください。
14. 電源電圧はDC 8~32 V の純直流で入力してください。過電圧、低電圧、交流電圧、高リップル波形電圧では使用しないでください。
15. DC 12 V 定格のモータは電源電圧DC 12 V、DC 24 V 定格のモータは電源電圧DC 24 V でご使用ください。
16. 出力端子（M+, M-）を短絡すると出力回路が故障します。故障するとヒューズが溶断します。また、異常発熱などの原因となりますので使用しないでください。
17. モータに流れる電流が、電流制限値になるとモータは回転しなくなります。負荷が軽くなって電流値が減るとモータは回転しはじめます。
18. 電流制限動作中はモータに電流が流れたままになりますが、電流制限値がモータの定格電流値以下ならばモータが焼損することはありません。
19. モータの起動トルクは定格トルクの 3~5 倍ありますが、MS-100 にてモータを起動した時は電流制限値に比例したトルクでモータの起動トルクも制限されます。この影響でモータの起動時間が遅くなります。
20. MS-100 にはケースカバーと端子板カバーが付いています。
21. MS-100 では電磁ブレーキのコントロールはできません。
22. MS-100 およびモータの近くにマイコンやセンサなどの機器を設置すると、PWM 周波数 25 kHz 以上でスイッチングしているため、ノイズの影響で機器が誤動作するおそれがあります。ノイズの影響を受ける時はノイズ対策をしてください。


23. トリマ調整とスイッチ設定は出荷時に初期設定していますので特に設定する必要はありません。使用者による調整は本取扱説明書のトリマ調整（P 4）・スイッチ設定（P 5）を参照の上、必要な調整を行なってください。
24. 1台のMS-100で2台以上のモータを駆動することはできません。
25. DC電源にスイッチング電源を使用した時にモータを急停止や急逆転をさせると回生電圧の影響で、スイッチング電源に内蔵した過電圧保護回路が動作することがあります。過電圧保護回路は自動復帰でないため、AC電源側を数分待ってから再投入する必要があります。
26. スwitchング電源の過電圧保護回路が働くのを防止するために、当社ではスイッチング電源の保護電圧を変更しています。変更後のスイッチング電源の型番は次の通りです。

P L D 24 S Z S	定格 60 W迄のモータに適合
P L E 24 H S Z S	定格 120 W迄のモータに適合

以上のスイッチング電源はイータ電機製です。
 部品変更はイータ電機の許可を得て当社にて変更しています。
 ※ 詳細は弊社営業までお問い合わせください。

27. スwitchング電源の容量はモータ容量の2倍以上の物を選定してください。
28. 回生電圧が大きい場合は部品変更をしたスイッチング電源でも過電圧保護が働くことがあります。この場合はオプションの回生電力吸収回路「SRC-□□□」を併用してください。詳細は「SRC-C35 取扱説明書」をご覧ください。
29. 保証期間は発送日より1年間になります。


・ 接続図

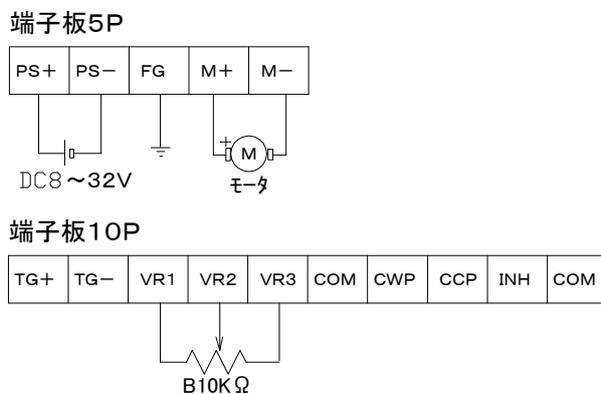

これは可変抵抗器を使用した基本接続図です。その他の接続方法は使用例で説明します。

・ トリマ調整

出荷時調整位置

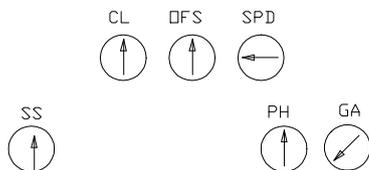

RV1 : SPD 「スピード調整トリマ」

MS-100Vではスピード調整はGA（ゲイン調整）トリマで行ないます。
SPDトリマは無効になります。

RV2 : GA 「ゲイン調整トリマ」

速度アンプのLowゲイン調整トリマですが、スピード調整に使います。
GAトリマでのスピード調整は最大指令電圧でスピードを定格回転数より
下げる調整はできません。

SW1-4 : ONでゲイン調整トリマが有効になります。

SW1-4 : OFFではゲイン調整トリマは無効でモータは暴走します。

RV3 : O F S 「オフセット調整トリマ」

オフセット (ゼロ) 調整トリマ

指令電圧 0 V の時にモータが停止するように調整します。

ゲインが低い時はオフセットが大きくなるので、停止位置はトリマ中央より左側になります。

RV4 : P H 「位相補償トリマ」

モータが振動しない位置に合わせます。

右一杯に回しても振動が収まらない時は、SW1-5 を ON にして合わせます。

RV5 : C L 「電流制限トリマ」

出力電流を制限 (定電流) してモータ及び F E T の温度上昇を抑制します。

左一杯では定格電流の 2 %、右一杯では定格電流の 1 5 0 % になります。

C L トリマを動かしますとオフセットが若干ずれる事があります。

この場合は O F S トリマを再調整して下さい。

RV6 : S S 「ソフトスタートトリマ」

モータを急激に加速させたくない時に設定します。

SW1-3 を ON した時に有効になります。 (使用例 1 でご使用ください)

加速時間は 0 ~ 5 s e c に設定できます。

注意！ 上記のトリマ以外は、調整しないで下さい。

・スイッチ設定

SW1 : D I P 6 P

SW1-1 : T F S

OFF (電圧制御) / ON (タコジェネフィードバック)

SW1-2 : C F S

未使用

SW1-3 : S S S

ON (ソフトスタート) / OFF (ノーマルスタート)

SW1-4 : V L G

ON (速度アンプ L o w ゲイン) / (速度アンプ H i g h ゲイン)

SW1-5 : P H P

ON (位相補償コンデンサ追加)

SW1-6 : I L G

ON (電流アンプ L o w ゲイン) / (電流アンプ H i g h ゲイン)


*一覧表

	T F S	C F S	S S S	V L G	P H P	I L G
SW 1	- 1	- 2	- 3	- 4	- 5	- 6
タコジェネ F B	O N	—		O F F		O N
電圧制御	O F F	—		O N		O N
トルク制御	O F F	—		O N		O F F

・使用例

1、START/STOP (指令信号 その1)

端子板10P

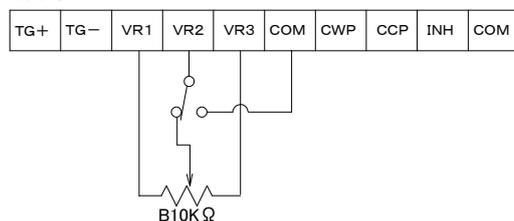


* STOP時のモータはサーボロック状態になりません。

* ソフトスタート/ストップを使用する場合。

2、START/STOP (指令信号 その2)

端子板10P

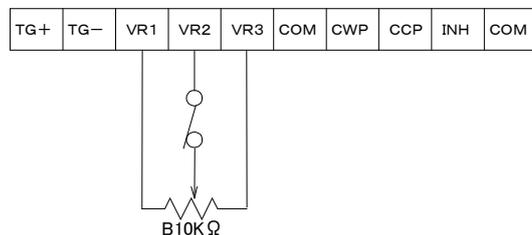


* STOP時のモータはサーボロック状態になりません。

* ソフトスタート/ストップを使用する場合は、使用例1でご使用ください。


3、正転運転

端子板10P

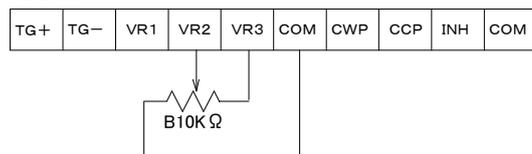


* モータ停止時にサーボロックはかかりません。

4、逆転運転

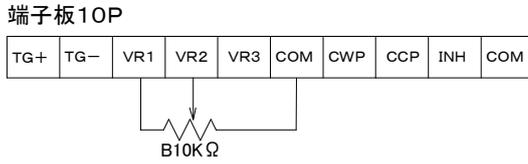


* モータ停止時にサーボロックはかかりません。



5、速度・回転方向切換え運転(可変抵抗器)

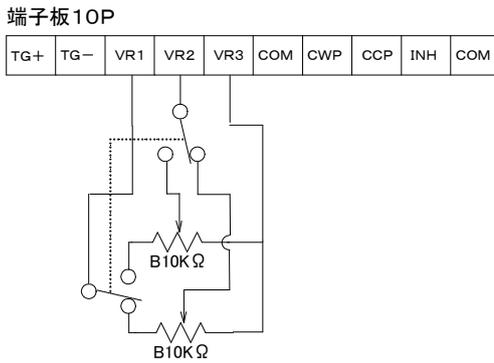

6、速度・回転方向切換え運転(アナログ電圧)

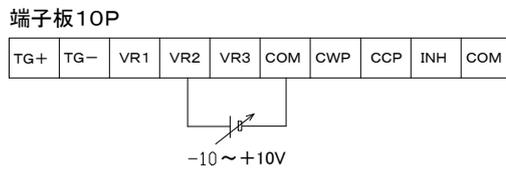


7、逆転禁止入力中の指令電圧と出力電圧 (その1)

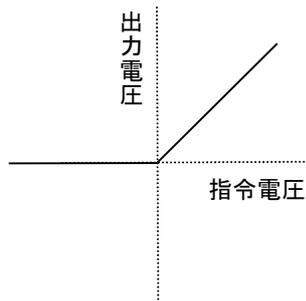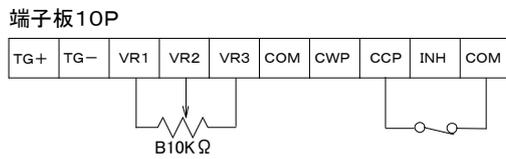

* 可変抵抗器の中央より左側は全て出力電圧0Vになります。


* モータ停止時にサーボロックはかかりません。

8、逆転禁止入力中の指令電圧と出力電圧（その2）

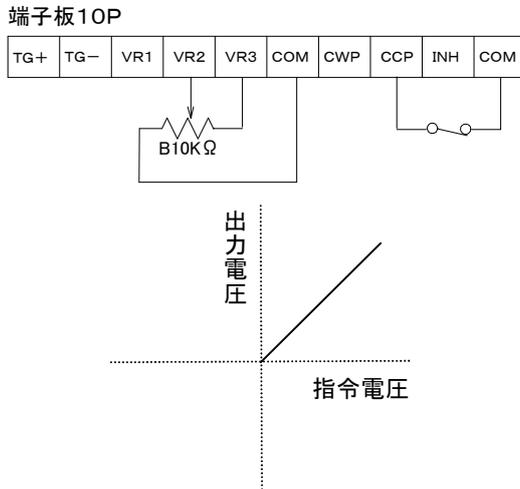


- * 可変抵抗器を左一杯にすると出力電圧0Vになります。
- * モータ停止時にサーボロックはかかりません。

9、正転禁止入力中の指令電圧と出力電圧（その1）

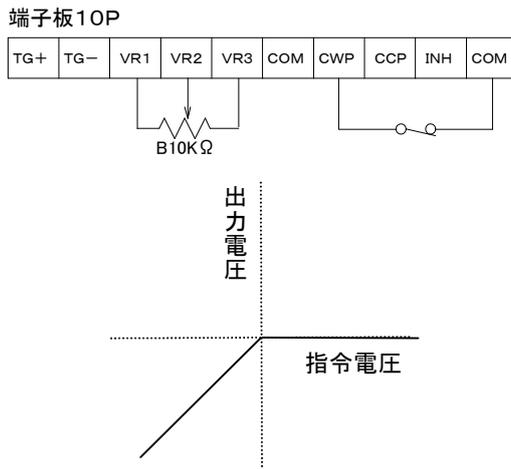



- * 可変抵抗器の中央より右側は全て出力電圧0Vになります。
- * モータ停止時にサーボロックはかかりません。

10、正転禁止入力中の指令電圧と出力電圧（その2）

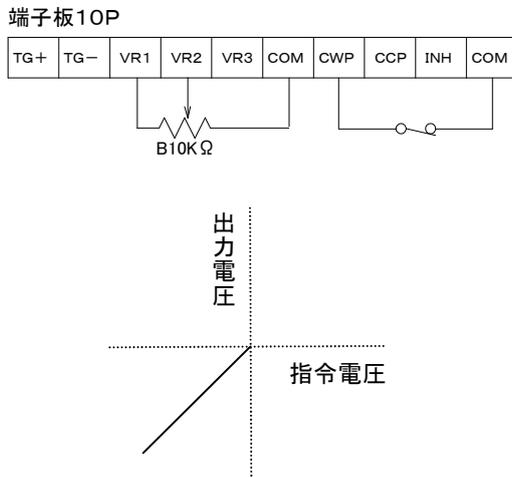

- * 可変抵抗器を左一杯にすると出力電圧0Vになります。
- * モータ停止時にサーボロックはかかりません。


1 1、インヒビット信号（INH）と出力電圧

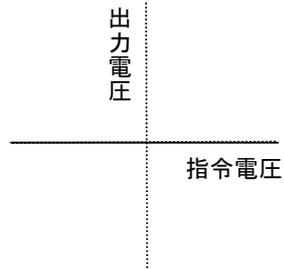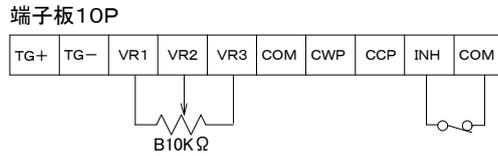

※インヒビット信号が入るとF E T のゲート信号は全てO F Fになり、モータフリーになります。

※電磁ブレーキを使用する際は、インヒビットを併用してください。

1 2、外部操作信号（正転禁止、逆転禁止、INH）の入力回路

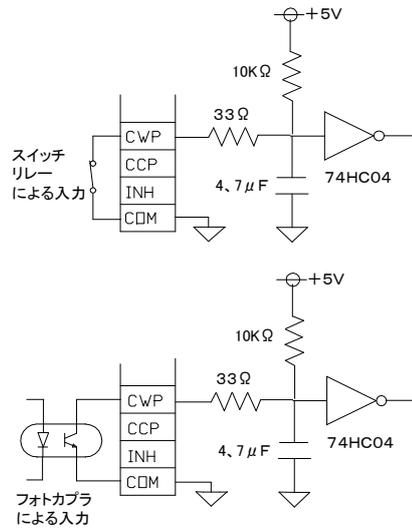

・仕様

形式名	MS-100V05	MS-100V10	MS-100V15	MS-100V25
適用モータ DC 12V	SS40E2	SS40E4 SS40E6 SS40E8		SS60E3
適用モータ DC 24V	SS40E2 SS40E4 SS40E6	SS40E8 SS60E3	SS60E6	SS60E8
主回路	MOS-FET PWM制御 可逆			
電源電圧	DC 8~32V			
出力電圧	DC 0~±31V (電源電圧±1V)			
定格電流：連続定格	DC±5A	DC±10A	DC±15A	DC±25A
瞬時最大電流：5分定格	DC±7A	DC±15A	DC±22A	DC±27.5A
速度指令電圧	DC±10V			
指令入力抵抗	100KΩ			
速度帰還	なし			
減定格率	95%以上			
PWM周波数	25KHz以上			
調整機能	スピード	RV1 0~95%		
	ローゲイン	RV2 1~20倍		
	オフセット	RV3 ±0.2V		
	位相補償	RV4 0.5~36ms		
	電流制限	RV5 0~150%	0~110%	
	ソフトスタート	RV6 0~5sec		
保護機能	放熱器温度	90℃出力停止 (モータフリー)		
	過電流	電流制限設定値で定電流動作		
操作信号	インヒビット	出力停止 (モータフリー)		
	逆転禁止	正転 非可逆運転		
	正転禁止	逆転 非可逆運転		
使用温度範囲	-10~40℃			

・端子板

① 5 P 端子板

MS-100V05	5 P M3×6 L	F2362AX	6 A	フェニックス製
MS-100V10	5 P M4×8 L	F2323AX	20 A	
MS-100V15		F2350AX	30 A	
MS-100V25				

② 10 P 端子板

全機種共通	M3 (-)	DMKDS 2.5 10 P	10 A	フェニックスコンタクト製
-------	--------	----------------	------	--------------

○接続可能ケーブル 0.25~2.5 mm²

○締め付けトルク 定格0.5 N・m 最大0.8 N・m

○引張り強度 130 N (13 Kgf)

・オプション


① 可変抵抗器 (10回転10KΩ)

② ダイヤル (アナログ又はデジタル)

③ スイッチング電源 (P 3 参照)

④ 回生電力吸収回路 SRC-□□□

・回路構成図

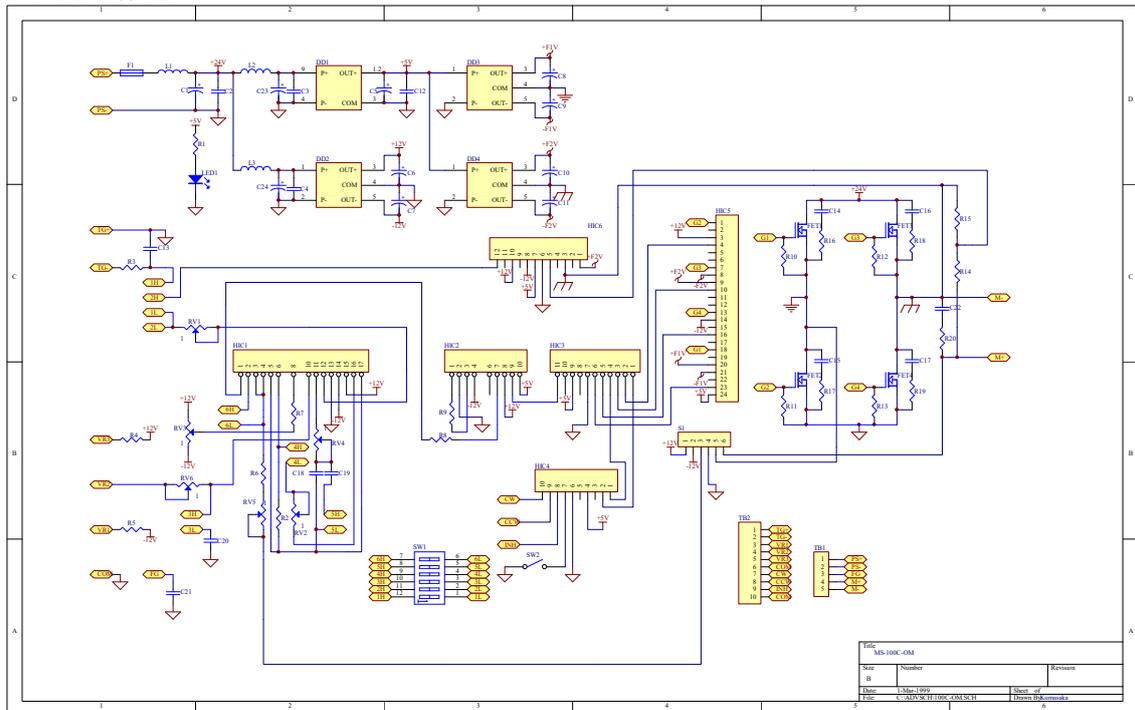

・寸法図

